

## INSPECTIE voor het BRANDWEERWEZEN

VOLGBLAD 2 behorende bij het rapport no.244/EB71d.d.31 maart 1971.  
U639.

### Opmerkingen op grond van eisen die nu aan brandweermaterieel moeten worden gesteld.

1. Het voertuig is niet voorzien van: twee mistlampen, verwarmingsinrichting en een omschakelaar die de tweetonige hoorn door de stuurkolomschakelaar voor de claxon wordt bediend, de omschakelaar moet gelijktijdig het blauw draailicht in werking stellen.
2. Aan het gestelde voldoen niet: Breedte stokken (moeten verend zijn) zijspiegels (geen parallelgeleiding), richtingaanwijzers (moeten van het type wisselknipperlichten zijn), hoofdschakelaar (moet gesloten systeem zijn), pedalen zijn niet met rubber bekleed, bestuurderszitplaats is niet verstelbaar, vulmond van de brandstoftank bevindt zich in manschappenruimte (deze moet zich aan de buitenzijde van het voertuig bevinden).
3. Elektrische bedrading is verdroogd.
4. Batterijen zijn niet gezekerd tegen het opspringen en verschuiven.
5. Rechthoekigheid van bestuurdersruimte is ontzegt in zijn scharnieren.
6. Carrosserie vertoont enige roestvorming aan achterzijde en zijluiken.
7. Rubbertochtstrippen van diverse deuren zijn verteerd.
8. Instrumentenpaneel is niet voorzien van verklikkerlichten voor laadspanning en oliedruk en van een koelwatertemperatuurmeter.
9. Aftapkranen aan pomp zijn niet gangbaar en tevens niet geschilderd in de voorgeschreven kleur.
10. Remcilinder van het linker achterwiel lekt remolie.
11. Het voertuig is niet voorzien van schokbrekers onder de achteras.
12. Achterverenpakketten vertonen roestvorming.
13. Einde van de uitlaatpijp is verteerd.
14. Toerenteller is defect.
15. Capaciteit van de lagedruk pomp voldoet niet aan de gestelde eisen.

### Conclusie:

Ik geef U in overweging aan dit voertuig, gelet op bovenstaande opmerkingen en gelet op het bouwjaar en het probleem onderdelen te bekomen, geen geld meer te besteden.

DE HOOFDINSPECTEUR VOOR HET  
BRANDWEERWEZEN,

b/a w.g. J.Nossent